

INSPEKČNÍ KARTA

KONTROLA č.:

Datum odeslání zařízení ke kontrole:/...../...../ Podpis:

Důvod kontroly²:

- zařízení bylo použito při záchranné operaci - datum:/...../.....
- zařízení se používá pět let
- nesprávná funkce nebo vada

Datum poslední kontroly:/...../...../ Podpis:

Poznámky:.....

- (1) vyplní podnikový bezpečnostní technik (osoba zodpovědná za bezpečnost)
 (2) nehodící se škrtněte
 (3) vyplní společnost provádějící inspekci

UŽIVATELSKÁ ORGANIZACE JE ODPOVĚDNÁ ZA ZAJIŠTĚNÍ EVIDENČNÍ KARTY A VYPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH DETAILŮ.
 EVIDENČNÍ KARTA BY MĚLA BÝT VYPLNĚNA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM KOMPETENTNÍ OSOBOU, KTERÁ VE FIRMĚ ODPOVÍDÁ ZA PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZABEZPEČENÍ.
 KOMPETENTNÍ OSOBA MUSÍ DO EVIDENČNÍ KARTY ZAPISOVAT VŠECHNY INFORMACE O PROSTŘEDKU JAKO JSOU PERIODICKÉ KONTROLY, OPRAVY,
 DŮVODY VYŘAZENÍ PROSTŘEDKU Z POUŽÍVÁNÍ.
 EVIDENČNÍ KARTA BY MĚLA BÝT UCHOVÁVANA PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKU.
 NEPOUŽÍVEJTE PROSTŘEDEK BEZ EVIDENČNÍ KARTY.
 ZÁZNAMY DO EVIDENČNÍ KARTY SMÍ ZAPISOVAT POUZE KOMPETENTNÍ OSOBA.

EVIDENČNÍ KARTA

MODEL A TYP ZAŘÍZENÍ	
----------------------	--

REF. ČÍSLO	
------------	--

SÉRIOVÉ ČÍSLO	DATUM VÝROBY
---------------	--------------

JMÉNO UŽIVATELE	
-----------------	--

DATUM UVEDENÍ DO PROVOZU	
--------------------------	--

DATUM ZAKOUPENÍ	
-----------------	--

PERIODICKÉ KONTROLY A OPRAVY

	Datum	Důvod periodické kontroly nebo opravy	Zjištěné vady, provedené opravy a další relevantní informace	Jméno a podpis kompetentní osoby	Datum příští periodické kontroly
1					
2					
3					
4					

Typovou zkoušku ES provedla: CETE APAVE SUDEUROPE, BP 193, 13322 Marseille, Francie 0082.

LANEX a.s., Hlučínská 1/96, 747 23 Bolatice, Česká republika, www.lanex.cz,
 TEL.: +420 553 751 111, FAX: +420 553 654 125, E-MAIL: lanex@lanex.cz

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ **lanex**

Ref. č.: *PEZRDD01xx
 EN 341 TŘÍDA C

ZÁCHRANNÉ SLAŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Záchranné slaňovací zařízení je určeno ke spuštění osob z výšky. Záchranné slaňovací zařízení se používá při průmyslových pracích ve výšce tehdy, když:

- pracovník není schopen se sám zachránit v důsledku nehody, zranění nebo bezvědomí, nebo
- po zachycení pádu systémem zachycení pádu visí pracovník daleko od všech pevných konstrukčních prvků.

Přípustné (maximální) zatížení zařízení je 200 kg. Maximální výška slaňování je 100 m.

V obou případech je nutné provést záchrannou operaci a evakuovat zraněnou osobu na zem pomocí záchranného slaňovacího zařízení.


Záchranné slaňovací zařízení se skládá z:

- 1 karabiny evakuačního lana
- 2 evakuačního lana Ø 11 mm
- 3 indikátoru polohy
- 4 slaňovače
- 5 karabiny slaňovače
- 6 popruhové smyčkové spojky
- 7 záchranné karabiny

Obsah identifikačního štítku



- a - typové označení
 b - číslo certifikačního orgánu
 c - příslušná norma
 d - měsíc, rok výroby
 e - číslo výrobní série
 f - maximální povolená slaňovací výška
 g - maximálně povolené zatížení prostředku
 h - Pozor: přečtete si návod
 i - označení výrobce nebo distributora
 j - délka evakuačního lana

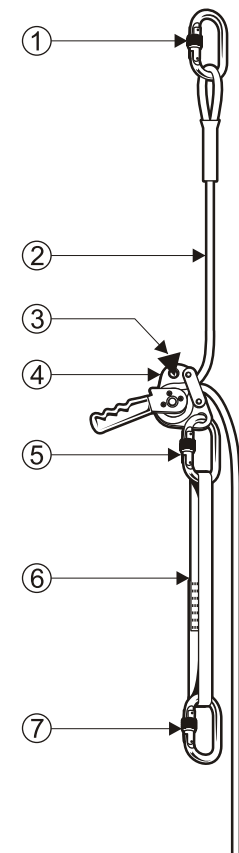


LANEX a.s., Hlučínská 1/96,
 747 23 Bolatice, Česká republika,
 www.lanex.cz,
 TEL.: +420 553 751 111,
 FAX: +420 553 654 125,
 E-MAIL: lanex@lanex.cz

Typovou zkoušku provedla:
 CETE APAVE SUDEUROPE
 BP 193, 13322 Marseille
 France - 0082

Všeobecná pravidla záchranné operace činnosti záchranáře

A. Pomocí karabiny lana připojte evakuační lano ke konstrukčnímu kotvicímu bodu nad místem záchranné operace obr. 1.

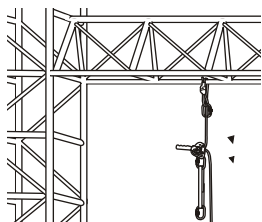

obr. 1

POZOR!

Konstrukční kotvicí bod pro připojení evakuačního lana záchranného slaňovacího zařízení musí mít statickou nosnost minimálně 10 kN.


Tvar konstrukčního kotvicího bodu nesmí umožňovat samovolné odpojení lana. Doporučuje se používat certifikovaný a označený konstrukční kotvicí bod vyhovující normě EN 795.

B. Spusťte evakuační lano a ujistěte se, že konec lana je na zemi.


C. Připojte karabinu slaňovače k přední připojovací sponě bezpečnostního postroje - obr. 2.

D. Zavěste evakuační lano.

E. Potáhněte rukojeť slaňovače do střední polohy a zahajte slaňování směrem ke zraněné osobě. Rychlost slaňování se reguluje polohou rukojeti slaňovače. Úplné potažení rukojeti směrem dolů vyvolá zastavení slaňování. Uvolnění rukojeti rovněž zastaví slaňování obr. 3

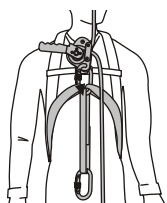

obr. 2

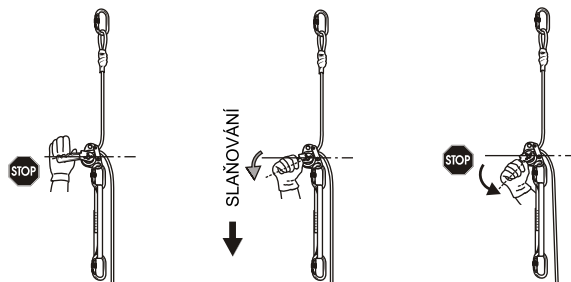

obr. 3


F. Po slanění na úroveň zraněné osoby přidrže tuto osobu nohama a připojte její bezpečnostní postroj pomocí záchranné karabiny ke slaňovači. Záchranná karabina musí být připojena k přední nebo zadní připojovací sponě bezpečnostního postroje zraněné osoby obr.4.

G. Přeřízněte lano nebo popruh zařízení, na kterém je zraněný zavěšen.

H. Slaňujte se zraněným na zem obr.5.



obr. 4

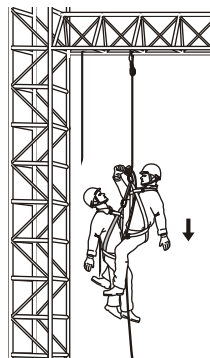

obr. 5

POZOR: Záchranné slaňovací zařízení smí používat jen vyškolená osoba. Pouze řádný a pravidelný záchrannářský výcvik zaručuje úspěšnou záchrannou operaci.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ ZÁCHRANNÉHO SLAŇOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Záchranné slaňovací zařízení smí používat jen vyškolená osoba.

Před použitím systému zachycení pádu obsahujícího záchranné slaňovací zařízení je nutné mít připravenou záchrannou operaci pro vyloučení každého rizika během používání zařízení.

Evidenční karta by měla být vyplněna před prvním použitím kompetentní osobou, která ve firmě odpovídá za prostředky osobního zabezpečení, a měla by být uchovávána po celou dobu používání zařízení.

Před každým použitím je nutné provést vizuální prohlídku záchranného slaňovacího zařízení na výskyt opotřebení, koroze nebo jiných poškození, která by mohla narušit funkci zařízení. Prohlídku musí provést osoba, která hodlá slaňovací zařízení použít. V případě výskytu jakékoliv vady nebo pochybnosti o dobrém stavu se nesmí slaňovací zařízení použít.

Je nutné pravidelně kontrolovat spojení a seřízení všech prvků vašeho ochranného prostředku, aby se zabránilo náhodnému uvolnění nebo rozpojení prostředku.

Každoroční kontrolu záchranného slaňovacího zařízení musí provádět kompetentní osoba, která ve firmě odpovídá za prostředky osobního zabezpečení. Všechny součásti záchranného slaňovacího zařízení musejí být zkontrolovány na výskyt vad způsobených mechanickými, chemickými nebo tepelnými vlivy. Výsledek kontroly se zapisuje do evidenční karty.

Během používání je nutné chránit záchranné slaňovací zařízení před stykem s kyselinami, rozpouštědly, zásadami, žíravinami, otevřeným ohněm a kapkami horkého kovu.

Životnost výrobku je 8 let od data výroby.

Revize musí být provedena každých 12 měsíců od data prvního použití. Revizi smí provést výrobce nebo osoba autorizovaná výrobcem.

Všechny součásti použité v prostředku osobního zabezpečení musejí fungovat společně bez jakékoliv rušení.

Používání záchranného slaňovacího zařízení ve spojení se systémem zachycení pádu musí být v souladu s návodem k používání systému zachycení pádu a se závaznými normami:

- EN 361 pro bezpečnostní postroje,
- EN 362 pro spojky,
- EN 354, EN 355, EN 360, EN 353-1, EN 353-2 pro prostředky zachycení pádu,
- EN 795 pro kotvicí prostředky.

Záchranné slaňovací zařízení musí být skladováno na suchých a větraných místech při pokojové teplotě a mimo dosah slunečního záření. Před prvním použitím by mělo být uloženo v továrním obalu.

Záchranné slaňovací zařízení musí být přepravováno v obalu, aby se zabránilo vzniku vad způsobených vlhkostí nebo mechanickými, chemickými nebo jinými vlivy.

Záchranné slaňovací zařízení se čistí mokrou bavlněnou tkaninou. Je zakázáno používat kyselá či zásaditá rozpouštědla. Po čištění se zařízení musí nechat uschnout přirozenou cestou mimo dosah ohně a tepla.

Je přísně zakázáno provádět jakékoliv opravy nebo úpravy záchranného slaňovacího zařízení.

VYŘAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ

Záchranné slaňovací zařízení musí být vyřazeno z používání a zasláno výrobcí nebo jeho zástupci k provedení tovární kontroly tehdy, jestliže:

- zařízení bylo použito při záchranné operaci,
- se při každoroční kontrole nebo prohlídce před použitím zjistí přítomnost vad,